

# CWC 7746

## Bedienungsanleitung

## Getting Started and Operating Instructions

## Mise en service et mode d'emploi

CE

**SOEHNLE**

**Ihr Soehnle-Servicepartner**

**Your Soehnle-Partner**





**Votre partenaire du service après-vente Soehnle**

Inbetriebnahme	1
Erläuterung der Typenschilder	1
Technische Information	1
Funktion der Bedientasten	2
Bedienen	2
Anzeigensymbole	3
Wiegen mit Tara	3
Gewichte summieren	4
Entnahme-Wiegen	5
Kommissionieren und Komponenten verwiegen	6
Zählen, Stückzahl summieren	7
Stückzahl-Entnahme	8
Drucken	8
Störungen - Ursachen und Beseitigung	9
Akku-/ Batteriebetrieb	10
Produktunterstützung	10

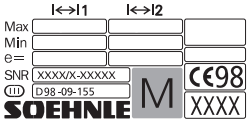
Getting started	11
Specification of the nameplates	11
Technical information	11
Function of the keys	12
Using the scale	12
Display symbols	13
Weighing with tare	13
Totalling weights	14
Weighing using the removal method	15
Components weighing	16
Counting	17
Removal method	18
Printing	18
Malfunctions: Causes and how to eliminate them	19
Accu- / battery operation	20
Product support	20

Mise en marche	21
Spécification de la fiche signalétique	21
Informations techniques	21
Fonctions du clavier	22
Manipulation	22
Symboles d'affichage	23
Pesage avec tare	23
Totalisation des poids	24
Pesage des prélèvements	25
Préparation des commandes et Formulation	26
Comptage	27
Prélèvement de marchandises au détail	28
Impression	28
Dérangement, causes et remèdes	29
Fonctionnement sur accu/pile	30
Notice importante pour nos clients français	30
Carnet métrologique	31
Assistance du produit	32

# Inbetriebnahme

	<p>Waage am Einsatzort aufstellen. Mit Hilfe von Libelle und Stellfüßen für einen waagrechten Stand sorgen.</p>
<p><b>kg lb</b></p> 	<p><b>Kg/lb-Umschaltung</b></p> <p>Zuerst Taste  drücken und halten, dann zusätzlich Taste  drücken.</p>

## Erläuterung des Typenschildes

	<p><b>I↔I1</b>    <b>I↔I2</b></p> <p><b>Max</b>    <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>Min</b>    <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>e=</b>    <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><b>SNR</b>    XXXXX-XXXXX</p> <p><b>III</b>    D98-09-155</p> <p><b>SOEHNLE</b>    <b>M</b>    <b>CE98</b>    <b>XXXX</b></p> <p><b>I↔I1</b>    Wägebereich (Wägebereich bei Mehrbereichswaagen)</p> <p><b>Max</b>    Höchstlast des Wägebereichs</p> <p><b>Min</b>    Mindestlast</p> <p><b>e=</b>    Eichwert (Ziffernschritt)</p> <p><b>SNR</b>    Seriennummer (Waagentyp, Endziffer des Fabrikationsjahrs, Zählnummer)</p> <p><b>CE98</b>    EG-Konformitätszeichen mit Jahr der Anbringung, gleichzeitig Beginn der Eichgültigkeit (z.B. CE97)</p> <p><b>III</b>    Genauigkeitsklasse, Nr. der EG-Zulassung (z.B. D97-09-002)</p> <p><b>XXXX</b>    Amtl. Nr. (z.B. 0103) der „Benannten Stelle“ (diese Stelle hat die Ersteichung durchgeführt)</p> <p><b>M</b>    Zeichen für EG-Eichung</p>
---	---

## Technische Information

- Bedienung über Folientastatur mit Druckpunkt.
- Netzbetrieb mit Steckernetzteil 230 V/50-60 Hz/ca. 12 VA  
(Akku-/Batteriebetrieb, siehe Beschreibung auf Seite 10).
- Arbeitstemperatur                    -10 ° ..... +40 °C
- Lagertemperatur                      -40 ° ..... +70 °C
- Nullstellbereich                        -1% ..... +3 %
- Vorlast möglich (Bitte fragen Sie Ihren Händler).
- Alle Daten sind spannungsausfallsicher gespeichert.
- Serielle Schnittstelle RS 232 (V24).



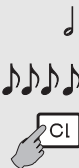
# Funktion der Bedientasten

Die konsequent logische Bedienungsweise eröffnet Ihnen die universelle Leistungsfähigkeit Ihrer Waage. Für die meisten Funktionen genügt ein Tastendruck - wenige Funktionen nutzen Sie mit nur wenigen, immer wiederkehrenden Tastenfolgen.




Die Tastatur im Überblick




## Bedienen

 <p>0.000 kg</p> <p>8.020 kg</p>	<p><b>Ein - Aus</b></p> <p>Einschalten (nur bei unbelasteter Waage).</p> <p>Nach Ablauf der Prüfroutine geht Anzeige auf Null.</p> <p>Die Waage ist wiegebereit.</p> <p>Wiegegut auflegen. In der Anzeige erscheint das Bruttogewicht</p>
 <p>0.000 kg</p>	<p><b>Nullstellen</b></p> <p>Wenn die Anzeige bei unbelasteter Waage nicht Null anzeigt.</p> <p>Nullstellbereich siehe „Technische Info“ .</p>
<p>8.0201 kg</p> <p>8.020 kg</p> <p><math>\times 10</math></p> <p><b>G</b></p> <p><b>0</b></p> <p><b>K</b></p> <p><b>→T←</b></p> <p><math>\diamond</math></p> <p><math>\blacktriangle</math></p> <p><b>i</b></p> <p><b>CL</b></p> <p>8.020 kg<sup>NET</sup></p> <p>0.000 kg<sup>NET</sup></p> <p><math>\Sigma</math> 8.020 kg</p> <p>682</p> <p>Info</p> <p>CLEAR</p>	<p>Höhere Auflösung (Taste gedrückt halten)</p> <p>Bruttogewicht</p> <p>Datenübertragung (Drucker / EDV)</p> <p>Kommissionieren</p> <p>Tarieren</p> <p>Summieren</p> <p>In Zählmodus schalten</p> <p>Aufrufen von gespeicherten Werten</p> <p>Befehlskette abbrechen, Speicher löschen Durch Betätigen der entsprechenden Funktionstasten wird Befehl ausgeführt.</p>
	<p>Ein Signalton bestätigt die Ausführung verschiedener Funktionen.</p> <p>Fehlbedienungen und Fehlermeldungen werden durch 5 aufeinanderfolgende Signaltöne angezeigt. Bitte prüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Bedienung - gegebenenfalls unterbrechen Sie die Befehlskette durch Drücken der „CL“-Taste.</p>

# Anzeigensymbole

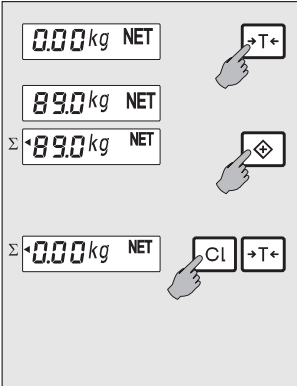
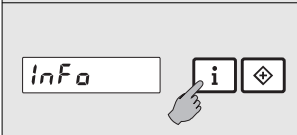
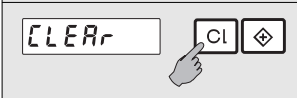
	Nullmeldung
	Stillstandsanzeige
	Aktiver Bereich (siehe Typenschild)
<b>NET</b>	Nettowägung
	Zählmodus
$\Sigma$	Summenspeicher
	im Batteriebetrieb - Batterie ersetzen bzw. Akku laden.
<b>K</b>	Komponentenverwiegung

# Wiegen mit Tara

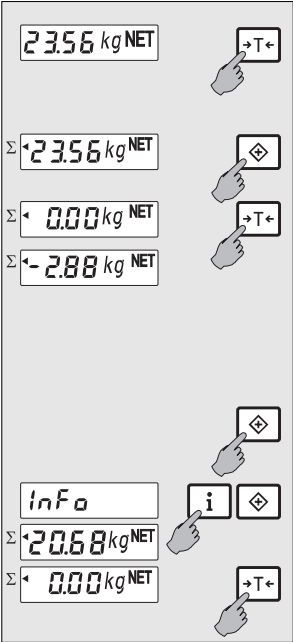
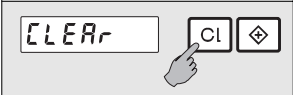
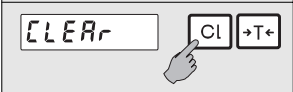
	<p>Leeren Behälter tarieren. Waage ist bereit zum Nettowiegen.</p>
	<p><b>Anzeigen des Taragewichts</b> Funktionstaste gedrückt halten.</p>
	<p><b>Löschen des Taragewichts</b> In der Anzeige erscheint das Bruttogewicht.</p>



## Gewichte summieren

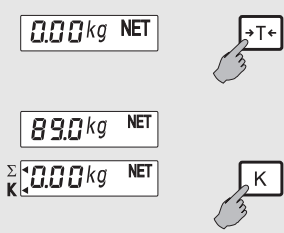


 <p>0.00 kg NET</p> <p>89.0 kg NET</p> <p>Σ 89.0 kg NET</p> <p>Σ 0.00 kg NET</p>	<p>Gegebenenfalls Behälter tarieren.</p> <p>Wiegegut auflegen.</p> <p>Gewichtswert in Summenspeicher übernehmen.</p> <p>Wiegegut abnehmen.</p> <p>Gegebenenfalls Tara löschen.</p> <p>Gegebenenfalls neu tarieren. Nächstes Wiegegut auflegen. Gewichtswert in Summenspeicher übernehmen, usw.</p>
 <p>Info</p> <p>i</p> <p>+</p>	<p>Anzeigen der Summenspeicher. Netto, Brutto, Tara.</p> <p>Solange Taste + gedrückt, zyklische Anzeige von Netto-, Brutto-, Tarasumme.</p>
 <p>CLEAR</p> <p>Cl</p> <p>+</p>	<p>Löschen der Summenspeicher. Netto, Brutto, Tara.</p> <p>Solange Taste + gedrückt, zyklische Anzeige von Netto-, Brutto-, Tarasumme.</p>
	<p>Bei Druckeranschluß ist die Funktionstaste „+“ und die Tastenkombination „Cl/+“ druckauslösend. Der Abdruck erfolgt entsprechend der Druckbilddefinition. Genaue Information, siehe unter „Drucken“.</p>

# Entnahme - Wiegen \* siehe auch K-Verwiegung


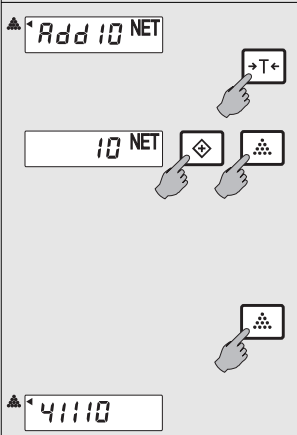
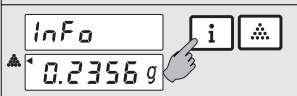

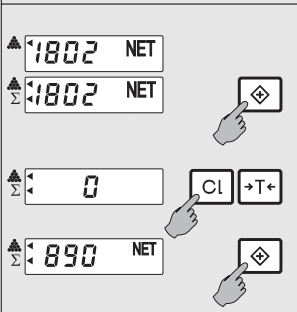


	<p>Leeren Behälter auf Waage stellen und tarieren. Wägegut in Behälter füllen.</p> <p><b>Wenn die Ermittlung des Restgewichts wichtig ist:</b></p> <p>Gewichtswert in Summenspeicher übernehmen.</p> <p>Funktionstaste „T“ drücken.</p> <p>Bei Entnahme einer Teilmenge wird dies mit Minuszeichen in der Hauptanzeige angezeigt.</p> <p><b>Ermitteln der Restmenge</b></p> <p>Wenn Sie das Gesamtgewicht in den Summenspeicher genommen haben, können Sie jetzt die Restmenge ermitteln:</p> <p>Übernehmen Sie zuerst die Entnahmemenge - durch Drücken der Funktionstaste „+“ - in den Summenspeicher.</p> <p>Dann die Anzeige des Summenspeichers aufrufen.</p> <p>Nach Drücken der Funktionstaste „T“, geht die Hauptanzeige wieder auf „0“. Sie können jetzt weiter entnehmen.</p>
	<p><b>Löschen des Summenspeichers</b></p>
	<p>Nach Entlasten der Waage Tarawert löschen.</p>
	<p>Bei Druckeranschluß ist die Funktionstaste „+“ und die Tastenkombination „Cl/+“ druckauslösend. Der Abdruck erfolgt entsprechend der Druckbilddefinition. Genaue Information siehe unter „Drucken“.</p>
	<p><b>Beim Entnahme - Wiegen sind TARA - SUMME und BRUTTO - SUMME nicht korrekt.</b></p>

# Kommissionieren & Komponenten verwiegen

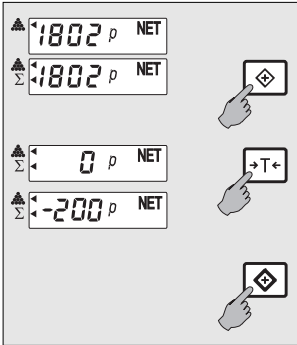

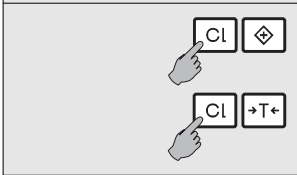
## Kommissionieren nur im Wiegemodus

	<p>Gegebenenfalls Behälter tarieren.</p> <p>Wiegegut auflegen.</p> <p>Gewichtswert in Kommissionsspeicher übernehmen.</p> <p>Der K-Modus wird durch ein Pfeilsymbol angezeigt.</p> <p>Nächstes Wiegegut auflegen. Gewichtswert in Kommissionsspeicher übernehmen, usw.</p>
	<p>Anzeigen der Summenspeicher. Solange Taste „K“ gedrückt, zyklische Anzeige von K-, Brutto-, Tarasumme.</p>
	<p>Löschen der Summenspeicher und Verlassen der Kommissionsfunktion. Solange Taste „K“ gedrückt, zyklische Anzeige von K-, Brutto-, Tarasumme.</p>
	<p>Bei Druckeranschluß ist die Funktionstaste „K“ und die Tastenkombination „Cl/K“ druckauslösend. Der Abdruck erfolgt entsprechend der Druckbilddefinition. Genaue Information, siehe unter „Drucken“.</p>

# Zählen

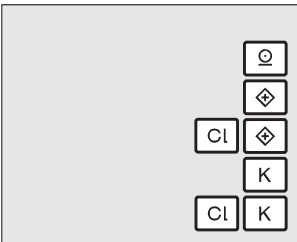
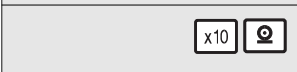
	<p>Waage in Zählmodus schalten</p>
	<p><b>Referenzgewicht ermitteln</b></p> <p>Gegebenenfalls leeren Behälter tarieren.</p> <p>Die von der Waage angeforderte Stückzahl auflegen oder Referenzstückzahl über Taste „+“ weiter schalten bis gewünschte Stückzahl erscheint. (1, 2, 5, 10, 20, 50) Ausgewählte Stückzahl auflegen und Funktionstaste „Zählen“ drücken. Das durchschnittliche Gewicht eines Teils wird errechnet.</p> <p>Sind die Teile sehr leicht, werden weitere Teile angefordert. Die Anzeige zählt beim Auflegen bis Null zurück. Dann erneut Zähltaste drücken.</p> <p>Zählgut bis zur gewünschten Menge auflegen.</p>
	<p><b>Anzeigen des Referenzgewichts</b></p>
	<p><b>Zählvorgang beenden</b></p>
	<p><b>Stückzahl summieren</b></p> <p>Stückzahl ermitteln.</p> <p>In Summenspeicher übernehmen.</p> <p>Wiegegut abnehmen.</p> <p>Gegebenenfalls Tara löschen.</p> <p>Gegebenenfalls neue Tara ermitteln. Nächste Stückzahl auflegen. In Summenspeicher übernehmen, usw.</p>
	<p><b>Anzeigen des Summenspeichers.</b></p>
	<p><b>Löschen des Summenspeichers.</b></p>
	<p>Bei Druckeranschluß ist die Funktionstaste „+“ und die Tastenkombination „CL/+“ druckauslösend. Der Abdruck erfolgt entsprechend der Druckbilddefinition. Genaue Informationen siehe unter „Drucken“.</p>

## Stückzahl - Entnahme

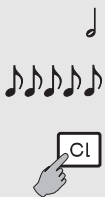
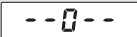





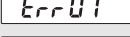


	<p>Stückzahl (ohne Tara) ermitteln.</p> <p>Zur Ermittlung der Restmenge: Stückzahl in den Summenspeicher übernehmen.</p> <p>Mit Funktionstaste „T“ Anzeige auf Null stellen.</p> <p>Entnahmen werden mit negativem Vorzeichen angezeigt.</p> <p>Zur Ermittlung der Restmenge Funktionstaste „+“ betätigen.</p> <p>Nach weiteren Entnahmen wieder auf Null stellen, usw.</p>
	<p>Anzeigen des Summenspeichers.</p>
	<p>Nach Entlasten der Waage muß der Summenspeicher gelöscht werden.</p> <p>Tara löschen.</p>
	<p>Bei Druckeranschluß ist die Funktionstaste „+“ und die Tastenkombination „Cl/+“ druckauslösend. Der Abdruck erfolgt entsprechend der Druckbilddefinition. Genaue Informationen siehe unter „Drucken“.</p>

## Drucken

 
Sofern an der Waage ein Drucker angeschlossen ist, wird mit diesen Tasten der Druck ausgelöst. Fragen Sie Ihren Waagenpartner nach geeigneten Druckern oder nach einer EDV-Anbindung.

	<p>Abdruck</p> <p>Abdruck - addierend in den Summenspeicher</p> <p>Summenabdruck mit Speicherlöschung</p> <p>Abdruck - addierend in den Kommissionsspeicher</p> <p>Summenabdruck mit Speicherlöschung</p>
	<p>Abdruck mit höherer Auflösung - nur bei nicht eichfähig möglich - .</p>

# Störungen, Ursachen und Beseitigung




	Anzeige	Beseitigung
	<p>Ein Signalton bestätigt die Ausführung verschiedener Funktionen.</p> <p>Fehlbedienungen werden durch 5 aufeinanderfolgende Signaltöne angezeigt.</p>	<p>Bitte prüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Bedienung - gegebenenfalls unterbrechen Sie die Befehlskette durch Drücken der „Cl“-Taste.</p>
	<p>Beim Einschalten setzt die Waage automatisch auf Null. Befindet sich die Waage außerhalb des vorgesehenen Toleranzbereichs, zeigt die Anzeige --0--.</p>	<p>Die Plattform entlasten. Eventuell Schmutz entfernen. Zeigt die Waage nach einigen Sekunden nicht Null an, bitte Ihren Service-Partner verständigen.</p>
	<p>Unterlast: Im Anzeigefeld erscheinen nur die unteren Querstriche.</p>	<p>Waage ausschalten und wieder einschalten. Der Nullpunkt wird automatisch neu gesetzt.</p>
	<p>Überlast: Im Anzeigefeld erscheinen nur die oberen Querstriche. Der maximale Wägebereich ist überschritten.</p>	
     	<p>Teilegewicht zu klein.</p> <p>Nullstellgrenze über- oder unterschritten</p> <p>Tarierung bei unbelasteter Waage und über max. nicht möglich.</p> <p>Drucken bei Unter- bzw. Überlast nicht möglich.</p> <p>Umschalt kg/lb gesperrt</p> <p>Summenspeicher belegt, muß vor dem Umschalten gelöscht werden.</p>	<p>Bei allen anderen Error-Meldungen verständigen Sie bitte Ihren Service-Partner.</p>

## Akku-/Batteriebetrieb



Auf der Waagenunterseite befindet sich ein Akku- bzw. Batteriefach mit Batteriehalterung. Erforderlich sind 8 Stück Babybatterien oder großengleiche NiCd-Akkus. Betriebsdauer je nach Qualität der Batterien oder Akkus ca. 8 Stunden. Im Akku- bzw. Batteriebetrieb wird die Hinterleuchtung automatisch abgeschaltet.

Werden wiederaufladbare Batterien über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so müssen Sie alle 4-5 Monate nachgeladen werden.

	Meldung im Batteriebetrieb	Störungs-Beseitigung
	Restbetriebsdauer ca. 10 min.	
	Im Anzeigenfeld erscheint die Batterie-Leer-Meldung.	Batterien wechseln oder Akkus wieder aufladen.
	Waage läßt sich im Accu- oder Batteriebetrieb nicht einschalten.	Batterien wechseln oder Akkus wieder aufladen.

**Wenn Akkus verwendet werden, können diese in der Waage nicht geladen werden.**

**Ein Ladegerät ist im Fachhandel erhältlich.**

## Produktunterstützung

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Soehnle-Wäganlage haben, sehen Sie bitte zuerst in der Dokumentation zu diesem Produkt nach.

Parameter zur Drucker- und Schnittstellenkonfiguration sind in einem internen Speicher permanent abgelegt. Zugang zur Benutzermodifizierung erhalten Sie über die Tastatur und die LCD-Anzeige.

Fordern Sie bei Bedarf die schriftlichen Unterlagen beim SOEHNLE-Partner vor Ort oder direkt beim Hersteller an.

Wenn weiterhin Fragen offen sind, sprechen Sie mit dem SOEHNLE-Service-Partner vor Ort oder direkt mit dem Hersteller.

Ihr SOEHNLE-Servicepartner

SOEHNLE-Waagen GmbH+Co.  
Abteilung Kundendienst  
Postfach 1265

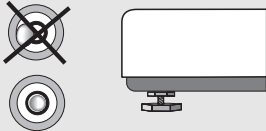


 
D - 71535 Murrhardt

Tel. 0 71 92 / 28-1  
Fax 0 71 92 / 28-601


eMail: [industriewaagen@soehnle.com](mailto:industriewaagen@soehnle.com)



## Getting started

	<p>Set up the weighing platform at the place required</p> <p>Use the water level and the adjustable feet to ensure that the scale is positioned horizontally.</p>
<p>kg lb</p> 	<p><b>kg/lb-conversion</b></p> <p>Press key first  and hold, then press key  additionally.</p>

## Specification of the nameplate

	<p><b>↔I1</b> Weighing range (weighing ranges in the case of multi-range scales)</p> <p><b>↔I2</b> Weighing range (weighing ranges in the case of multi-range scales)</p> <p><b>Max</b> Range permitted for calibrated weighing</p> <p><b>Min</b> weighing</p> <p><b>e=</b> Calibration value (graduation)</p> <p><b>SNR</b> Serial number (scales type, last digits of year of manufacture, number)</p> <p><b>CE98</b> EU conformity symbol with year applied</p> <p><b>D98-09-155</b> D93-09-155 precision class, no. of EU admission.</p> <p><b>XXXX</b> Code of the office quoted</p> <p><b>M</b> Sign for EU admission</p>
---	---

## Technical information

- Operated by means of a foil keypad.
- Mains operation with power supply unit, 230 V/50-60 Hz/ca. 12VA (battery-/accu-operation see instructions).
- Operating temperature -10°.....+40°C.
- Storage temperature -40°.....+70°C.
- Manual resetting range -1%.....+3%.
- Initial loading possible (Please contact your dealer).
- All data is stored securely against power failure.
- Serial RS 232 (V24) interface.






## Function of the keys

If you use the display consistently and logically, you will soon discover the universally powerful capacity of the scales. Many functions only require one push of a button - few functions are available with just a few frequently used key sequences.



 


### Survey of the keyboard




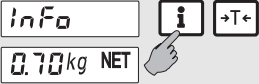
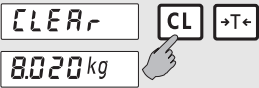
## Using the scale

 <p>0.000 kg</p> <p>8.020 kg</p>	<p><b>On - Off</b></p> <p>Switch on (only when the scale is not loaded)</p> <p>After the test routine, the main display is set to zero.</p> <p>The scale is ready for use.</p> <p>Place the items on the scale. The gross weight appears in the display.</p>
 <p>0.000 kg</p>	<p><b>Manual zero resetting</b></p> <p>When display does not show zero (scale unloaded). Manual zero resetting range see ' Technical information'.</p>
<p>8.0201 kg</p> <p>8.020 kg</p> <p>K 8.020 kg<sup>NET</sup></p> <p>0.000 kg<sup>NET</sup></p> <p>Σ 8.020 kg</p> <p>▲ 682</p> <p>Info</p> <p>CLEAR</p> 	<p>x10 Higher resolution (hold down the key)</p> <p>G Gross weight</p> <p>Scale icon Data transmission (printer/EDP)</p> <p>K Component weighing</p> <p>→T← Tare</p> <p>◆ Add</p> <p>Pyramid icon Count</p> <p>i Call up saved values</p> <p>CL Cancel command sequence, delete saved values. The command is executed when the appropriate function key is pressed.</p> <p>♪ An acoustic signal confirms that the entry is correct</p> <p>♪♪♪ Incorrect entries are indicated by means of five acoustic signals in swift succession.</p> <p>Please check that your entry is correct. If necessary, cancel the command sequence by pressing the "CL" key.</p>

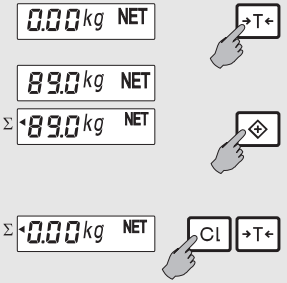


## Display symbols

	Zero message
	Idle indicator
	Active range in the case of multi-range scales
<b>NET</b>	Net weighing
	Counting mode
$\Sigma$	Totals memory
	Battery operation: Replace battery - respectively charge accu.
<b>K</b>	Component weighing

## Weighing with tare

	<p>Determine the tare of the empty container</p> <p>Scales are ready to perform net weighing</p>
	<p><b>Displaying the tare weight</b></p> <p>Keep the function key pressed</p>
	<p><b>Deleting the tare weight</b></p> <p>The gross weight appears in the main display</p>

## Totalling weights

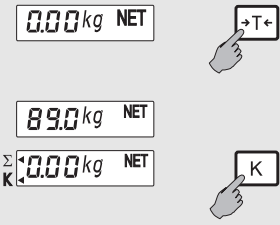


 <p>0.00kg NET</p> <p>89.0kg NET</p> <p>Σ 89.0kg NET</p> <p>Σ 0.00kg NET</p>	<p>Determine the tare of the container if necessary.</p> <p>Place the items to be weighed on the scale</p> <p>Transfer the weight value to the totals memory.</p> <p>Take the items to be weighed off the scale</p> <p>Delete the tare if necessary</p> <p>If necessary, enter a new tare. Place the next items to be weighed on the scale. Transfer the weight value to the totals memory, etc.</p>
 <p>Info</p>	<p>Displaying the totals memory Net, gross, tare. By holding the <math>\diamond</math> key the gross-, tare-, net-total are displayed cyclically in the secondary display.</p>
 <p>CLEAR</p>	<p>Deleting the totals memory. Net, gross, tare. By holding the <math>\diamond</math> key the gross-, tare-, net-total are displayed cyclically in the secondary display.</p>
	<p>If a printer is connected the "+" function key and the "CL/+" key combination activate printing. Printing will take place according to the printing format definition. For more detailed information, see "Printing".</p>

# Weighing using the removal method \* see component weighing


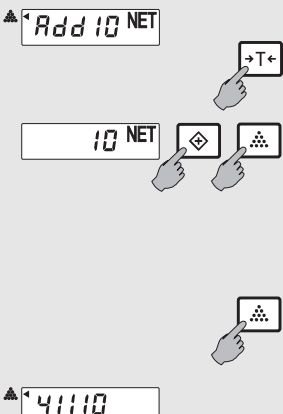


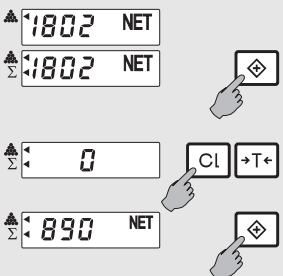


	<p>Place the empty container on the scales and determine the tare</p> <p>Fill the container with the items to be weighed</p> <p><b>If it is important to determine the weight of the remainder:</b></p> <p>Transfer the weight value to the totals memory</p> <p>Press function key "T"</p> <p>If part of the original number of pieces is removed, this is displayed with a minus sign in the main display.</p> <p><b>Determining the remaining number of pieces</b></p> <p>If you have transferred the overall weight to the totals memory, you can now determine the remaining number of pieces:</p> <p>First transfer the number removed to the totals memory by pressing the "+" function key.</p> <p>Then call up the totals memory display</p> <p>The main display returns to "0" after the "T" function key has been pressed. You can now remove more items.</p>
	<p><b>Deleting the totals memory</b></p>
	<p>Delete the tare value after removing items from the scales.</p>
	<p>If a printer is connected the "+" function key and the "Cl/+" key combination activate printing. Printing will take place according to the printing format definition. For more detailed information, see "Printing".</p>
	<p><b>When weighing using the removal method the tare sum and the gross sum are not correct.</b></p>

# Components weighing

Commissioning is only possible in weighing mode and on one set of scales

	<p>Determine the tare weight of the container if necessary.</p> <p>Place the items to be weighed on the scales.</p> <p>Transfer the weight value to the commission memory.</p> <p>The K-mode is indicated by an arrow..</p> <p>Place the next items to be weighed on the scale. Transfer the weight value to the commission memory, etc.</p>
	<p>Display the commission memory. By holding the K-key the K-, gross-, tare-total are displayed cyclically..</p>
	<p>Delete the commission memory and exit the commissioning function. By holding the K-key the K-, gross-, tare-total are displayed cyclically.</p>
	<p>If a printer is connected the "K" function key and the "Cl/K" key combination activate printing. Printing will take place according to the printing format definition. For more detailed information, see "Printing".</p>

# Counting

	<p>Switch the scales to counting mode.</p>
	<p><b>Determining the reference weight</b></p> <p>Tare the empty container if necessary.</p> <p>Place the number of items requested by the scale on the weighing platform or continue selecting the reference number of items by pressing the "+" key repeatedly until the number of pieces required appears. (1,2,5,10,20,50) Place selected number of items on the weighing platform and press the "Count" function key-. The average weight of one item is calculated.</p> <p>If the items are very light, more will be requested. The display counts backwards to zero as the items placed on the scales. Now press the Count key again. Place enough items on the scales until the required quantity is reached.</p>
	<p><b>Displaying the reference weight</b></p>
	<p><b>Terminating the counting procedure</b></p>
	<p><b>Totalling the number of items to be weighed</b></p> <p>Determine the number of pieces. Transfer this to the totals memory.</p> <p>Remove the items from the scales.</p> <p>Delete the tare if necessary.</p> <p>Determine a new tare if necessary. Place the next quantity on the scales. Transfer it to the totals memory, etc.</p>
	<p><b>Displaying the totals memory</b></p>
	<p><b>Delete the totals memory</b></p>
	<p>If a printer is connected the "+" function key and the "Cl/+" key combination activate printing. Printing will take place according to the printing format definition. For more detailed information, see "Printing".</p>

## Removal method

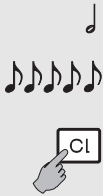
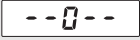



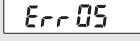



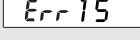
	<p>Determine the number of pieces (without tare)</p> <p>To determine the remaining number of pieces: transfer the number of pieces to the totals.</p> <p>Set the display to zero by pressing the "T" function key.</p> <p>The removal of the items is indicated by a minus sign.</p> <p>Press the "+" function key to determine the remaining number of pieces.</p> <p>When you have removed more items, set the display to zero, etc.</p>
	<p>Displaying the totals memory</p>
	<p>The totals memory must be deleted after all items have been removed from the scales.</p> <p>Delete the tare</p>
	<p>If a printer is connected the "+" function key and the "Cl/+" key combination activate printing. Printing will take place according to the printing format definition. For more detailed information, see "Printing".</p>

## Printing

If a printer is connected those keys activate printing. Please contact your local Soehnle service partner for suitable printers or electronic data processing connection.

 
	<p><b>Key functions</b></p> <p>Print</p> <p>Print - add to totals memory</p> <p>Print totals and delete memory</p> <p>Print - add to commission memory</p> <p>Print totals and delete memory</p>
	<p>Print with higher resolution - for scales with internal use -.</p>

# Malfunctions - Causes and how to eliminate them

	Indicator	Remedy
	<p>An acoustic signal confirms that entry was correct</p> <p>Incorrect entries are indicated by 5 acoustic signals in swift succession</p>	<p>Check that your entry is correct - if necessary interrupt the command sequence by pressing "C" or "Cl" .</p>
	<p>The scale sets the value zero automatically when it is switched on. If the scales are outside the set tolerance range, -0- is displayed.</p>	<p>Remove the items from the weighing platform. Remove any dirt. If the scales do not indicate zero after a couple of seconds, you should contact your service partner.</p>
	<p>Underloaded: only the bottom horizontal lines appear on the display</p>	<p>Switch the scales off and on again. The zero point will be reset automatically.</p>
	<p>Overload: Only the top horizontal lines appear on the display. The maximum weighing range has been exceeded.</p>	<p>Remove some of the items to be weighing from the scales.</p>
     	<p>Weight of item too light.</p> <p>The zero setting range has been exceeded</p> <p>Taring is not possible in case of over- or underloaded balance</p> <p>Printing is not possible in case of over- or underloaded balance.</p> <p>kg / lb conversion is blocked</p> <p>Totals memory occupied - must be cleared before commutation -</p>	<p>In case of all error indications: Please contact your service- partner.</p>



## Accu-/battery operation



At the bottom of the scale you can find the battery holder. 8 batteries, baby cells 1,5 C\* or NiCd-accumulators of the same size are required. The length of operation depends on the quality of the batteries or accumulators, e.g. at an accu-capacity of 1,4Ah appr. 8-10 operation hours.

During accu-resp. battery operation the background light of the display is switched off automatically. If rechargeable batteries are not used for a longer time, they must be recharged every 4-5 months.

	Message during battery operation	Remedy
	Residual length of operation app. 10 min.	
	Display shows battery-empty-message.	Change batteries or recharge accumulators.
	Scale cannot be switched on during accu or battery operation.	Change batteries or recharge accumulators.

**If accumulators are used they cannot be recharged in the scale.  
Battery chargers are available in electronic stores.**

## Product support

If you have any questions about your Soehnle weighing system, you should first refer to the documentation for the product.

Parameters for printer and interface configuration are permanently stored in an internal memory. Access to user modification is by means of the keypad and LCD display. If required please order the instructions at your local Soehnle service partner or talk to the manufacturer directly.

If your questions are still unanswered, contact your local Soehnle service partner or talk to the manufacturer directly.

Your Soehnle-Partner

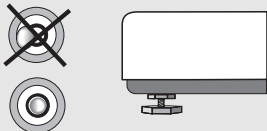





Soehnle-Waagen GmbH + Co.  
Customer Service Department  
P.O. Box 1265  
D-71535 Murrhardt


Tel. 0 71 92 / 28-1  
Fax 0 71 92 / 28-601

eMail: [industriewaagen@soehnle.com](mailto:industriewaagen@soehnle.com)

## Mise en marche

	<p>Installer la plate-forme de pesage sur le lieu d'utilisation</p> <p>S'assurer qu'elle soit à l'horizontale à l'aide d'un niveau à bulle et des pieds de réglage.</p>
<p>kg lb</p> 	<p>Commutation kg/lbs</p> <p>Appuyez d'abord sur la touche , puis simultanément sur la touche .</p>

## Spécification de la fiche signalétique

	<p><b>↔I1</b> Plage de pesée (plages de pesée dans le cas de balances multi-échelons)</p> <p><b>↔I2</b></p> <p><b>Max</b> Portée maximum</p> <p><b>Min</b> Portée minimum</p> <p><b>e=</b> Valeur d'étalonnage (échelon)</p> <p><b>SNR</b> Numéro de série (type de balance, chiffres finals de l'année de fabrication, numéro de série)</p> <p><b>CE98</b> Signe de conformité européen CE avec année de son application.</p> <p><b>III</b> Classe de précision, n° de l'homologation européenne D93-09-155:</p> <p><b>XXXX</b> 0103 N° de l'organisme vérificateur.</p> <p><b>M</b> Symbole d'homologation européenne</p>
---	---

## Informations techniques

- Manipulation par l'intermédiaire d'un clavier à effleurement.
- Fonctionnement par bloc d'alimentation à connecteur de 230 V/50-60 Hz/env. 12 VA. (fonctionnement sur pile/accu cf. description).
- Température de travail - 10° ..... + 40° C.
- Température de stockage - 40° ..... + 70° C.
- Remise à zéro manuelle - 1% ..... + 3 %.
- Prêtare possible (Veuillez contacter votre revendeur s.v.p.).
- Toutes les données restent mémorisées en cas de panne d'alimentation.
- Interface série RS 232 (V 24).

# Fonctions du clavier










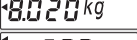
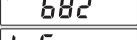












L'organisation logique du clavier vous facilite la démarche.

La plupart des fonctions se déclenche par une seule touche-quelques fonctions seulement demandent une combinaison de touches.



 


Schéma du clavier




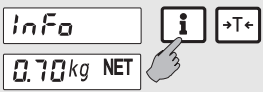
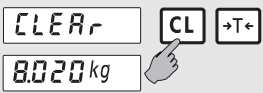
## Manipulation

  	<p><b>Marche - Arrêt</b></p> <p>Mise en marche (uniquement dans le cas de balances non chargées).</p> <p>Quand la routine de contrôle est terminée, l'affichage principal passe à zéro.</p> <p>La balance est prête pour la pesée.</p> <p>Mettre en place la marchandise à peser. Le poids brut apparaît sur l'affichage.</p>
 	<p><b>Remise à zéro manuelle</b></p> <p>Quand la balance déchargée n'indique pas zéro, appuyer sur cette touche pour la remise manuelle à zéro.</p> <p>La plage de remise à zéro est limitée (cf. informations techniques).</p>
                	<p>Résolution supérieure (maintenir la touche appuyée).</p> <p>Poids brut</p> <p>Transmission de données (imprimante/système informatique).</p> <p>Préparation des commandes.</p> <p>Tarage</p> <p>Totalisation</p> <p>Passage au mode de comptage.</p> <p>Appel de valeurs mémorisées.</p> <p>Interruption de chaînes d'instructions, effacement du contenu de mémoire. L'instruction est exécutée quand on actionne la touche de fonction correspondante.</p>
	<p>Un signal sonore confirme l'exactitude de l'entrée</p> <p>Les entrées erronées sont signalées par 5 signaux sonores consécutifs.</p> <p>Veillez vous assurer de l'exactitude de vos entrées - le cas échéant, interrompez la chaîne d'instructions en appuyant sur la touche "CL"</p>

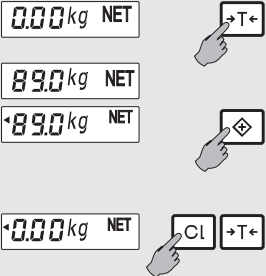


## Symboles d'affichage

	Affichage de zéro
	Affichage de stabilisation du poids.
	Plage active dans le cas de balances à plusieurs plages
<b>NET</b>	Pesée nette
	Passage au mode de comptage
$\Sigma$	Mémoire totalisatrice
	En cas de fonctionnement autonome: Remplacer les piles ou recharger l'accu.
<b>K</b>	Préparation des commandes

## Pesage avec tare

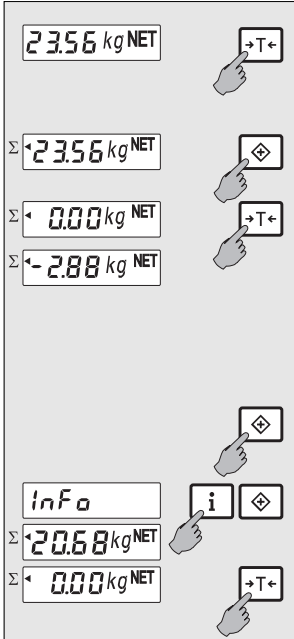
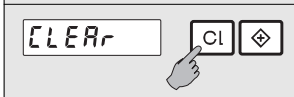

	<p>Tarer le récipient vide</p> <p>La balance est prête pour effectuer la pesée nette.</p>
	<p><b>Affichage du poids de la tare.</b></p> <p>Maintenir la touche de fonction appuyée.</p>
	<p><b>Effacement du poids de la tare</b></p> <p>Le poids brut apparaît sur l'affichage principal.</p>

## Totalisation des poids

 <p>0.00 kg NET</p> <p>89.0 kg NET</p> <p>Σ 89.0 kg NET</p> <p>Σ 0.00 kg NET</p>	<p>Le cas échéant, tarer le récipient.</p> <p>Mettre en place la marchandise à peser.</p> <p>Enregistrer la valeur du poids dans la mémoire totalisatrice.</p> <p>Retirer la marchandise pesée.</p> <p>Le cas échéant, effacer la tare.</p> <p>Le cas échéant, entrer la nouvelle tare. Mettre en place la marchandise suivante à peser. Enregistrer la valeur du poids dans la mémoire totalisatrice, etc.</p>
 <p>Info</p>	<p>Affichage du contenu de la mémoire totalisatrice.</p>
 <p>CLEAR</p>	<p>Effacement du contenu de la mémoire totalisatrice.</p>
	<p>En cas de raccordement à une imprimante, la touche "+" et la combinaison de touches "CL/+" permettent de déclencher l'impression. Cette dernière est effectuée conformément à la définition de la présentation de l'impression (pour de plus amples informations, se reporter à la section "Impression").</p>

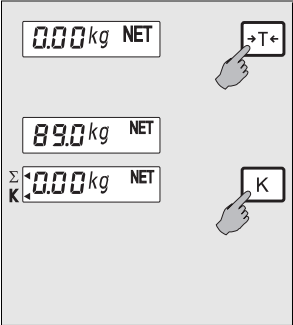
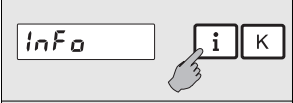

# Pesage des prélèvements

\*cf. pesage de composants


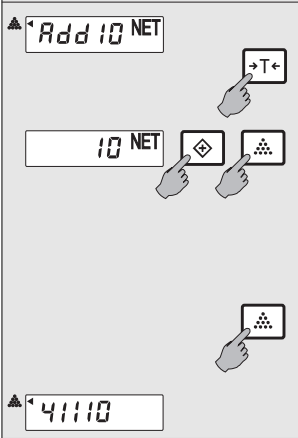
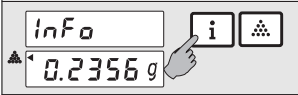
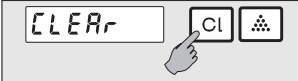
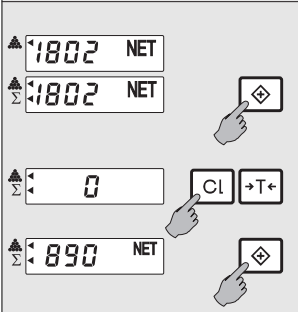


	<p>Placer le récipient vide sur la balance et procéder au tarage.</p> <p>Verser la marchandise dans le récipient.</p> <p><b>Si la détermination du poids restant est importante:</b> Enregistrer la valeur du poids dans la mémoire totalisatrice.</p> <p>Appuyer sur la touche de fonction "T"</p> <p>En cas de prélèvement d'une quantité partielle de marchandise, celle-ci est indiquée par un signe négatif (" - ") sur l'affichage principal.</p> <p><b>Détermination de la quantité restante</b></p> <p>Si vous avez enregistré le poids total dans la mémoire totalisatrice, vous pouvez déterminer maintenant la quantité restante:</p> <p>Enregistrez d'abord la quantité prélevée dans la mémoire totalisatrice en appuyant sur la touche de fonction "+" .</p> <p>Appelez ensuite l'affichage du contenu de la mémoire totalisatrice.</p> <p>Quand vous appuyez sur la touche de fonction "T", l'affichage principal retourne sur "0". Vous pouvez alors procéder à un autre prélèvement.</p>
	<p><b>Effacement du contenu de la mémoire totalisatrice.</b></p>
	<p>Effacer la valeur de tare après avoir déchargé la balance.</p>
	<p>En cas de raccordement à une imprimante, la touche "+" et la combinaison de touches "Cl/+" permettent de déclencher l'impression. Cette dernière est effectuée conformément à la définition de la présentation de l'impression (pour de plus amples informations, se reporter à la section "Impression").</p> <p><b>Lors du pesage des prélèvements les sommes des tares et des poids bruts ne sont pas correctes.</b></p>

# Préparation des commandes et Formulation

## Préparation des commandes uniquement en mode de pesage et sur une balance

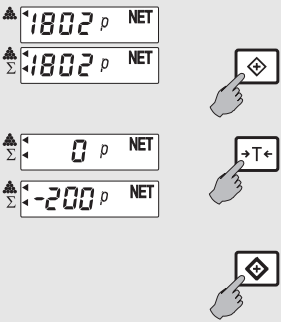

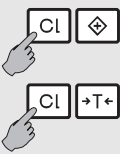
 <p>0.00kg NET</p> <p>→T←</p> <p>89.0kg NET</p> <p>Σ 0.00kg NET</p> <p>K</p>	<p>Le cas échéant, tarer le récipient.</p> <p>Mettre en place la marchandise à peser.</p> <p>Enregistrer la valeur du poids dans la mémoire de préparation des commandes.</p> <p>Mettre en place la marchandise suivante à peser.</p> <p>Enregistrer la valeur du poids dans la mémoire de préparation des commandes, etc.</p>
 <p>Info</p> <p>i K</p>	<p>Affichage du contenu de la mémoire de préparation des commandes.</p>
 <p>CLEAR</p> <p>CL K</p>	<p>Effacement du contenu de la mémoire de préparation des commandes et abandon de cette fonction.</p>
	<p>En cas de raccordement à une imprimante, la touche "K" et la combinaison de touches "CL/K" permettent de déclencher l'impression. Cette dernière est effectuée conformément à la définition de la présentation de l'impression (pour de plus amples informations, se reporter à la section "Impression").</p>

# Comptage

	<p>Commuter la balance en mode de comptage.</p>
	<p><b>Détermination du poids de référence</b>          Le cas échéant, tarer le récipient vide.</p> <p>Mettre en place le nombre de pièces demandé par la balance ou définir la taille de l'échantillon pour la première pesée en appuyant sur la touche "+" jusqu'à la quantité désirée (1, 2, 5, 10, 20, 50). Une modification permanente de la quantité d'échantillonnage est possible comme décrit sous "Modification par l'utilisateur".          Appuyer sur la touche "Comptage".          Le poids de référence est calculé.          Si toutes les marchandises au détail sont très légères, il faudra ajouter d'autres marchandises. L'affichage retourne au zéro lors de la mise en place des marchandises. Appuyer sur la touche de comptage.</p> <p><i>Mettre en place la marchandise au détail requise jusqu'à la quantité souhaitée.</i></p>
	<p><b>Affichage du poids de référence</b></p>
	<p><b>Terminer le comptage</b></p>
	<p><b>Totalisation du nombre de marchandises au détail</b></p> <p>Une mémoire totalisatrice commune est disponible en mode de comptage pour toutes les balances.          Détermination du nombre de marchandises au détail.          Enregistrer le nombre de marchandises au détail dans la mémoire totalisatrice. Retirer les marchandises pesées.          Le cas échéant, effacer la tare.</p> <p>Le cas échéant, entrer la nouvelle tare. Mettre en place les marchandises suivantes à peser. Enregistrer le nombre de marchandises dans la mémoire totalisatrice, etc.</p>
	<p><b>Affichage du contenu de la mémoire totalisatrice.</b></p>
	<p><b>Effacement du contenu de la mémoire totalisatrice</b></p>
<p>En cas de raccordement à une imprimante, la touche "+" et la combinaison de touches "CL+" permettent de déclencher l'impression. Cette dernière est effectuée conformément à la définition de la présentation de l'impression (pour de plus amples informations, se reporter à la section "Impression").</p>	









## Prélèvement de marchandises au détail

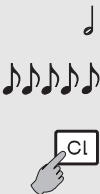




	<p>Déterminer le nombre de marchandises au détail (sans tare).</p> <p>Pour déterminer la quantité restante: enregistrer le nombre de marchandises au détail dans la mémoire totalisatrice.</p> <p>Régler l'affichage sur zéro à l'aide de la touche de fonction "T".</p> <p>Les prélèvements sont indiqués par un signe négatif (" - ")</p> <p>Pour déterminer la quantité restante: actionner la touche de fonction "+" Après d'autres prélèvements, remettre l'affichage sur zéro, etc.</p>
	<p>Affichage du contenu de la mémoire totalisatrice.</p>
	<p>Quand la balance a été déchargée, il faut effacer le contenu de la mémoire totalisatrice.</p> <p>Effacer la tare.</p>
	<p>En cas de raccordement à une imprimante, la touche "+" et la combinaison de touches "Cl/+" permettent de déclencher l'impression. Cette dernière est effectuée conformément à la définition de la présentation de l'impression (pour de plus amples informations, se reporter à la section "Impression").</p>

## Impression

 
Avec une imprimante raccordée, ces touches déclenchent l'impression. Veuillez s.v.p. contacter votre partenaire Soehnle qui peut vous donner plus d'informations sur le raccordement et le choix d'une imprimante.

	Touches de fonction
	Impression
	Impression - additive dans la mémoire totalisatrice.
	Impression du contenu de la mémoire totalisatrice avec effacement de celui-ci.
	Impression - additive dans la mémoire de préparation des commandes.
	Impression du contenu de la mémoire de préparation des commandes avec effacement de celui-ci.
	Impression à haute précision pour les balances à contrôle interne.

## Dérangement, causes et remèdes

	Affichage	Remède
	<p>Un signal sonore confirme l'exactitude de l'entrée.</p> <p>Les entrées erronées sont signalées par 5 signaux sonores consécutifs.</p>	<p>Veillez vous assurer de l'exactitude de vos entrées - le cas échéant, interrompez la chaîne d'instructions en appuyant sur la touche " Cl "</p>
	<p>Lors de la mise en marche, la balance passe automatiquement sur zéro. Si la balance se trouve en dehors de la tolérance prévue l'affichage indique "-0-"</p>	<p>Décharger la plate-forme. Retirer éventuellement les salissures. Si après quelques secondes, la balance n'affiche pas zéro, veuillez contacter votre partenaire du service après-vente.</p>
	<p>Souscharge: Uniquement les tirets inférieurs apparaissant sur l'affichage.</p>	<p>Arrêter la balance et la remettre en marche. Le zéro est automatiquement réajusté.</p>
	<p>Surcharge: Uniquement les tirets supérieurs apparaissent sur l'affichage. La plage de pesage maximum est dépassée.</p>	<p>Retirer de la balance une partie de la marchandise à peser.</p>
	<p>Poids des pièces insuffisant.</p> <p>Balances en dehors de la zone de zéro.</p> <p>Impossible de tarer en cas de surcharge ou de non-charge.</p> <p>Impossible d'imprimer en cas de souscharge ou de surcharge.</p> <p>Commutation kg/lb bloquée</p> <p>Mémoire totalisatrice occupée -L'effacer avant de commuter-</p>	<p>Autres erreurs: Veillez contacter votre partenaire du service après-vente.</p>

## Fonctionnement sur accu/pile



En dessous de la balance se trouve le boîtier à piles. 8 piles „1,5C“ ou des accumulateurs NiCd de la même taille sont nécessaires. La durée de fonctionnement dépend de la qualité des piles ou des accumulateurs, avec des accumulateurs de 1,4 Ah la balance marche env. 8-10 heures. Lors d'un fonctionnement sur accu ou sur pile le rétroéclairage s'éteint automatiquement. Les accumula-

teurs peuvent se décharger sur plusieurs mois quand la balance n'est pas utilisée.

	Message avec fonctionnement sur pile	Remède
	Réserves de fonctionnement env. 10 min.	
	Affichage indique accu épuisé.	Echanger la pile ou charger l'accumulateur.
	Balance ne se met pas en marche avec une alimentation par accumulateur ou par pile	Echanger la pile ou charger l'accumulateur.

**Si vous utilisez des accumulateurs type RC14 vous devez les sortir de la balance pour la mise en charge et utiliser un chargeur adapté disponible dans le commerce.**

## Notice importante pour nos clients français:

L'arrêté du 22 Mars 1993, article 3, précise que chaque instrument de pesage à fonctionnement non automatique doit être accompagné d'un carnet métrologique au lieu d'utilisation à partir du 1er janvier 1994.

Ce carnet comprend des renseignements relatifs à la réparation et surtout à la vérification, ainsi que des données permettant d'identifier l'organisme vérificateur et son personnel.

Un carnet métrologique doit toujours être disponible en même temps que l'instrument de pesage.

La responsabilité de fournir le carnet métrologique incombe au détenteur de l'instrument de pesage. Les détenteurs doivent veiller à l'intégrité du carnet métrologique.

L'absence ou la détérioration entraîne le refus de l'instrument à la vérification périodique ou le refus d'un réparateur d'intervenir sur un instrument. Les vérificateurs et réparateurs agréés signalent à la DRIRE l'absence ou la détérioration du carnet métrologique.

Le circulaire no. 93.00.110.002.1 du 11 Août 1993 rappelle en plus, que le détenteur a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct de l'instrument, comme

- le maintien de l'intégrité des scelllements.
- la présence des inscriptions obligatoires.
- l'installation correcte (mise de niveau, stabilité...)

Un tel carnet est intégré dans ce mode d'emploi. Veuillez le remplir lors de la mise en service s.v.p.

# Carnet métrologique

pour l'utilisation en France

## Instrument de pesage à fonctionnement non automatique

Périodicité de vérification: 1 an

Nom et adresse du détenteur: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Marque de l'instrument: Soehnle

Modèle de l'instrument: \_\_\_\_\_

Numéro de série de l'instrument: \_\_\_\_\_

Numéro de carnet: \_\_\_\_\_ Numéro de série de l'instrument: \_\_\_\_\_

Date de création: \_\_\_\_\_

Remplacement:  Non, ceci est le carnet de la première mise en service

Visa du détenteur:

### Intervention:

(cocher la case correspondante)

Vérification périodique       Réparation Ajustage       Modification

Date de l'intervention: \_\_\_\_\_

### Identification de l'intervenant:

Nom de l'organisme: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nom de l'intervenant: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

### a) dans le cas d'une vérification périodique:

Sanction de la vérification: (cocher la case correspondante)

Acceptation       Refus

### b) dans le cas d'une réparation:

Cause de l'intervention: (cocher la case correspondante)

Réparation volontaire       Réparation prescrite

Description succincte de l'intervention: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Assistance du produit

Si nécessaire, demander simplement la documentation auprès de votre partenaire Soehnle, ou directement auprès du fabricant.

Votre partenaire du service après-vente Soehnle



### Allemagne:

Soehnle-Waagen GmbH + Co.  
Export GW  
Postfach 1265

D-71535 Murrhardt

Tél. (+49) 71 92 - 28-1  
Fax: (+49) 71 92 - 28-601

eMail: [industriewaagen@soehnle.com](mailto:industriewaagen@soehnle.com)

Le constructeur vous communiquera l'adresse d'un balancier agréé à votre proximité.

**SOEHNLE**

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical modifications  
Sous réserve de modifications techniques